MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO "VENEZZE"
SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO

COMMITTENTE:
Conservatorio Statale
di musica "Francesco Venezze"

PROPRIETA':
Comune di Rovigo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
prof. **GIUSEPPE FAGNOCCHI**
DIRETTORE CONSERVATORIO "VENEZZE"
Corso del Popolo, 241 ROVIGO

PROGETTO DEFINITIVO

AD_D_T. 04

ANALISI DEL DEGRADO

Prospetto NORD
vicolo Venezze

Scala 1:50

Nome file PVEN_AD_R_T04
Revisione

PROGETTISTI

PROGETTISTI: n_STUDIO DI ARCHITETTURA NAVARRINI E ASSOCIATI
via Gorizia, 67 Rovigo T.+F.+39.0425/25583 | www.navarrinieassociati.it

Arch. ROBERTO NAVARRINI - Arch. ELENA LAVEZZO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
ARCHITETTO ROBERTO NAVARRINI N° 21 A

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
ARCHITETTO ELENA LAVEZZO N° 229 B

CONSULENTI: Ing. Elena Zambello (Rilievo fotogrammetrico)
Ing. Luca Turrini - valutazione statica

ottobre 2018

Copyright by n_studio di architettura navarrini Rovigo Italy - Vietata la riproduzione e trasmissione del disegno secondo le vigenti leggi

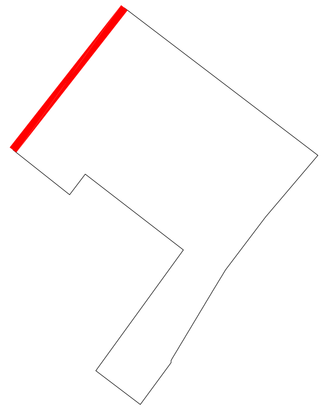

Depositi superficiali sull'intonaco marmorino

Crosta nera sulla pietra tenera. Depositi superficiali sull'intonaco marmorino.
Discromia del supporto ligneo, parti scrostate, ferramenta arrugginita.

Disgregazione ed erosione dell'intonaco con distacco di materiale. Zoccolo in trachite con tracce si umidità di risalita e depositi superficiali.

Cavillature superficiali sul marmorino.
Presenza di crosta nera sulla pietra.

LEGENDA MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE

	Elementi lapidei naturali (pietra d'Istria)
	erosione fievole (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
	Elementi lapidei naturali (trachite euganea)
	disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
	crosta nera (strato superficiale di alterazione dovuto all'accumulo di sostanze – carbonati, cloruri, solfati, ossidi, acidi organici, polveri, ecc. – derivati dall'inquinamento o veicolate in superficie dall'acqua).
L1	fattura (degradazione che si manifesta con la formazione di soluzione di continuità nel materiale o che può implicare lo spostamento reciproco delle parti).
	Elementi lapidei naturali (pietra tenera di Vicenza)
	disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
	crosta nera e depositi vegetali (strato superficiale di alterazione dovuto all'accumulo di sostanze – carbonati, cloruri, solfati, ossidi, acidi organici, polveri, accumuli di organismi biologici ecc. – derivati dall'inquinamento o veicolate in superficie dall'acqua o da animali).
L2	fattura (degradazione che si manifesta con la formazione di soluzione di continuità nel materiale o che può implicare lo spostamento reciproco delle parti)
	ELEMENTI METALLICI (perni, inferriate, rame)
	ossidazione (alterazione chimica ed erosione)
	ELEMENTI IN COTTO (dentelli - coppi)
	degrado generalizzato (cornice di gronda con dentelli in cotto)
	macchie di umidità in copertura, ipotesi infiltrazioni, coppi rotti o spostati
	INTONACO (marmorino monostrato)
	disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
	deposito superficiale (accumulo, di spessore variabile e scarsa aderenza, di materiali di varia natura, quali polvere, terriccio ecc.).
	rappezzo marmorino (rappezzo marmorino per coprire atti vandalici e ripristinare l'uniformità della superficie).
	patina e alterazione cromatica (dilavamento, pioggia battente, scarso soleggiamento, umidità atmosferica)
	frattura dell'intonaco più o meno profonda.
	INTONACO (calce e sabbia)
	disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
	INTONACO E PARTI DI CEMENTO
	rappezzo cementizio o integrazione (presenza di materiali incompatibili con il supporto o ricostruzioni di parti lapidee mancanti in cemento).
	ELEMENTI IN LEGNO (oscuri)
	discromia del supporto, superfici scrostate, ferramenta arrugginita.

ANALISI DEL DEGRADO
Prospetto NORD - Vicolo Venezze - scala 1:50